DIN 2215



1. Riem en

13 x 22 40

2./ Riemen 13 x 1200 3./ Riemen 13 x 975

Betriebsanleitung und Beschreibung

der

Senkrecht-Fräsmoschine

SV4d

bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Nr. aufgeben

Maschine Nr. 2 1 1 5

Bestell Nr. 9 7 5 2 8

Eingens 19. Mai 1960 Inventor- Nº 3695


Tel 07720 6901

STEINEL

Diese Betriebsanteitung ist für das die Maschine bedienende Personal bestimmt.

Die Anleitung ist vor Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig zu studieren. Text, Pläne und Tabellen sind unser Eigentum.

Die Abbildungen sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht der Änderung von Konstruktion, Maßen fund Gewichten vor

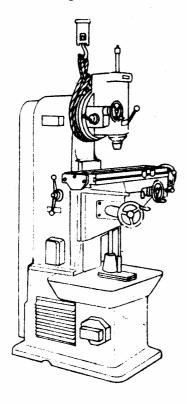


Aufstellen

Die Maschine kommt vollständig montiert zum Versand.

Beschädigungen an der Maschine, oder verloren gegangene Teile, sind beim Eintreffen am Bestimmungsort unverzüglich festzustellen. Das Handrad am Tisch ist in seine richtige Lage auf die Spindel zu stecken und festzuziehen:

Beim Transport mittels Kran ist die Maschine, wie nebenstehende Abbildung zeigt, aufzuhängen. Die Maschine ist so aufzustellen, daß der Tisch in beiden Richtungen waagrecht steht; dann ist die Maschine zu untergießen.


Maschine nicht festschrauben!

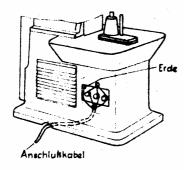

Unbetriebsetzen


Die Maschine ist, wie nebenstehende Abbildung zeigt, an das Stromnetz anzuschließen

Die Maschine ist geschaltet für 380 Drehstrom 50 Per./s.

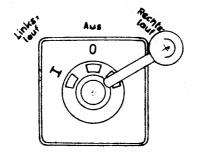

Nach Anklemmen der Leitungen ist die Masschine einzuschalten und der Schaltergriff am Wendeschalter auf "Rechtslauf"zu stellen.

STEINEL

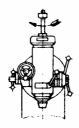

Die Maschine ist richtig angeschlossen, wenn die Frässpindel ,in der angegebenen Schalter= stellung , Rechtslauf hat

Die Drehrichtung der Frässpindel kann mittels Wendeschalter geändert werden. Mit dem Ein-und Ausschalter wird gleichzeitig die Tauchpumpe betätigt.



Die Begrenzungsschrauben am Tisch dürfen nicht entfernt werden.

(Siehe Abbildung)

Wartung


Die sorgfältige Pflege der Maschine ist die wichtigste Voraussetzung für eine gleichbleibende Genauigkeit und Leistungsfähigkeit.

Die Schlittenführungen sind daher stets sauber zu halten.

Bei zu großem Spiel in den Führungen können die Konusteisten am Tisch und Schieber nachgestellt werden.


Die Nachstellung am Konsel erfolgt durch Beistelleiste Tisch, Schieber und Konsol sind mit einer Feststellschraube versehen. Die Feststellung am Tisch dient gleichzeitig als Vorschubsicherung. Der automatische Vorschub des Tisches kann erst bei gelöster Feststellschraube erfolgen.

Die Schaltstellungen an den Bedienungshebeln für das Vorschub- und Frässpindelgetriebe sind aus den an der Maschine angebrachten Bedienungsschildern ersichtlich.

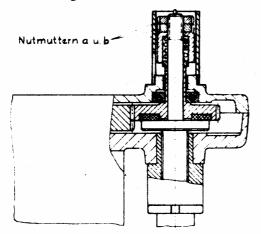

Die Friktionskupplung an der Maschine ist fertig eingestellt, kann aber jederzeit ohne weiteres mittels der Nutmuttern a und b nachgestellt werden.

Der Spindelkopf kann nach rechts und links um 45° geschwenkt werden. Der Jndexbolzen ist beim Schwenken des Kopfes herauszunehmen (siehe Makplott Bei der Nullstellung wird der Kopf mittels, des Jndexbolzen fixiert.

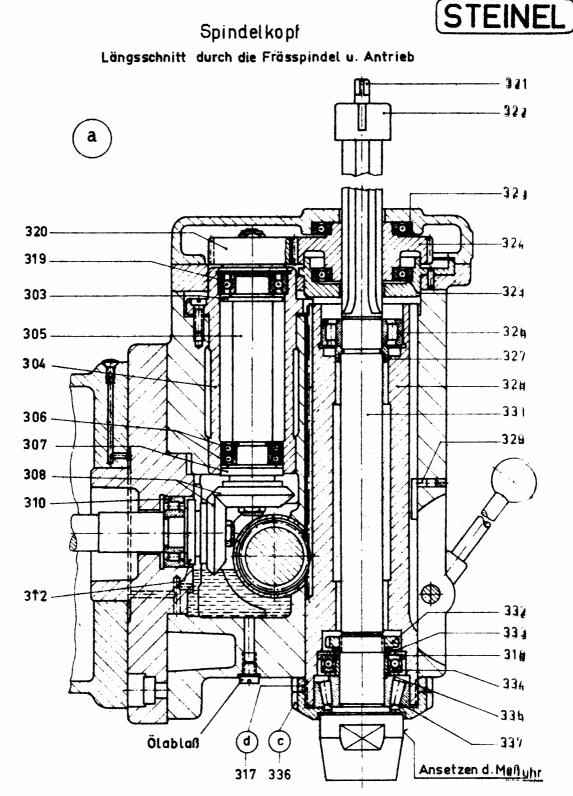

Beim Nachstellen des Radialspieles am unteren Lager der Frässpindel ist folgendes zu beachten:


Lösen der Nutmutter © , anziehen der Nutmutter d bis das Spiel der Spindel noch 0,01mm beträgt.

Um das Lagerspiel zu prüfen, wird die Meßuhr am zylindrischen Teil des Spindelkopfes angesetzt und die Spindelnach beiden Seiten Kräftig angedrückt.





Spindelkopf

Querschnitt durch die Pinole mit Höhenverstellung, Spannung und Feinverstellung

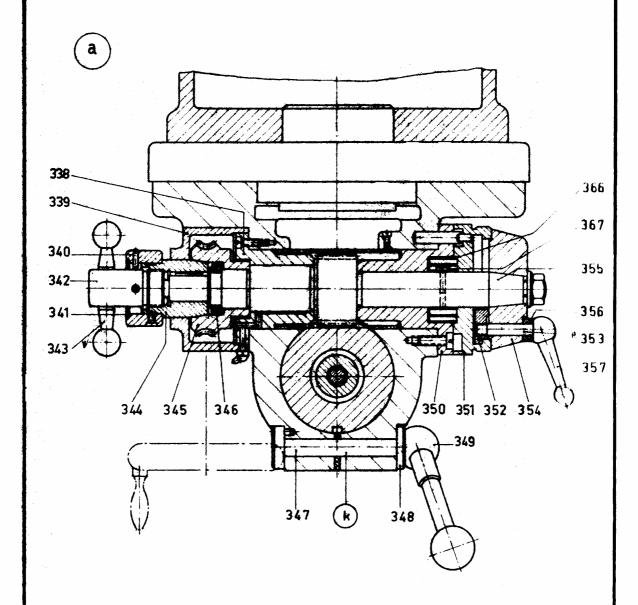

Die eingebaute Spiralfeder 366 verhindert ein Durchfallen der Pinole mit Frässpindel nachdem Lösen der Klemm schraube (k).

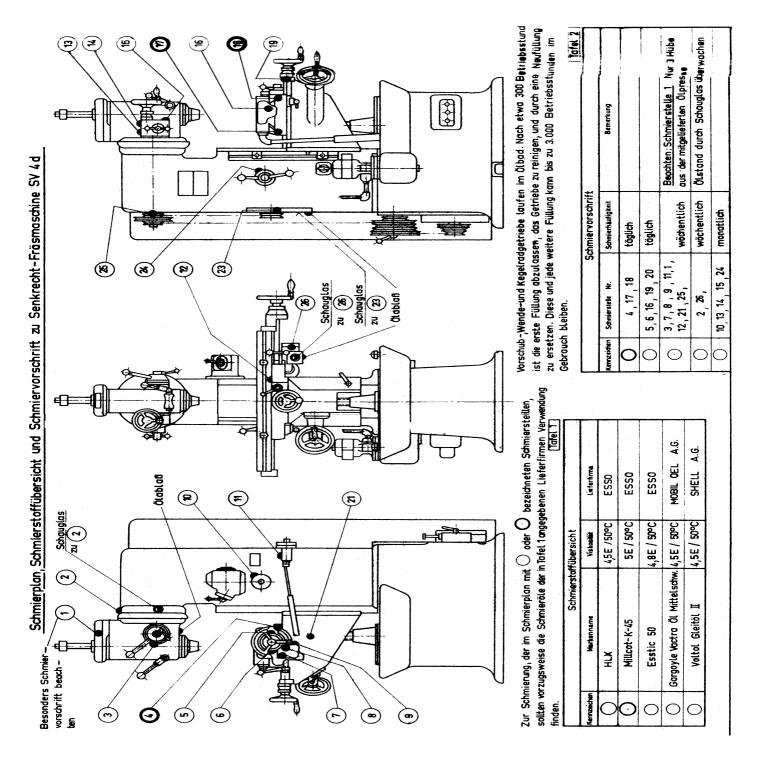


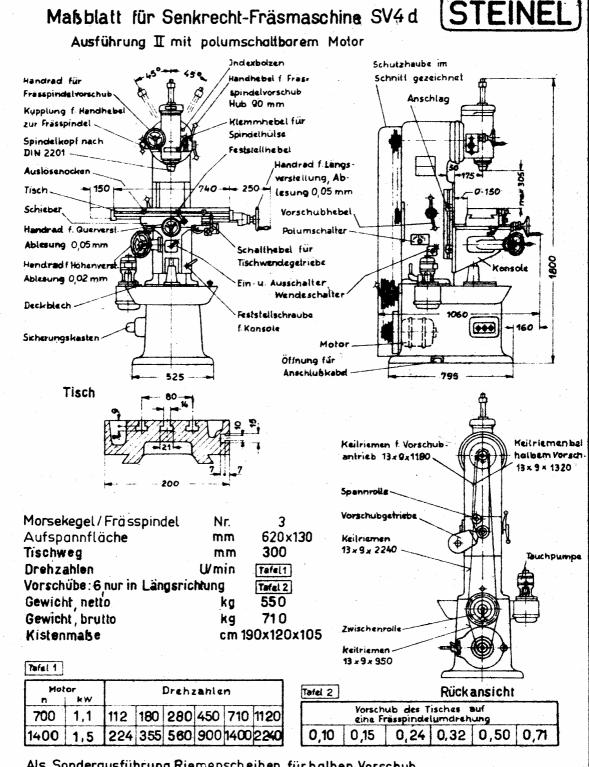


Als Sonderausführung Riemenscheiben für halben Vorschub.

Normalzubehör: Je 1 Einfachschraubenschlüssel 9mm, 10 mm, 14mm, 17mm, 19mm, 55mm,1Vierkantsteckschlüssel 9mm und 1 Handölpresse

Sonderausrüstung: Motorschutzschalter für Hauptmolor, Späneblech an Stelle der Deck = bleche Beleuchtung und Spannzangen (Anzuggewinde 1/2 1). Kühlmitteleinrichtung: Kühlmittelleitung und Tauchpumpe mit Schutzschalter Auf = steckfräsdorne 13-16-22-27 und 32.

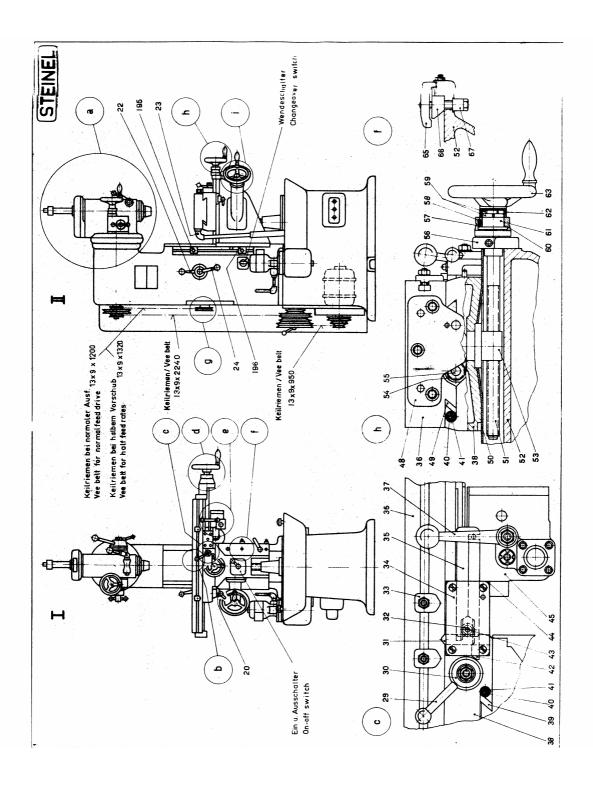

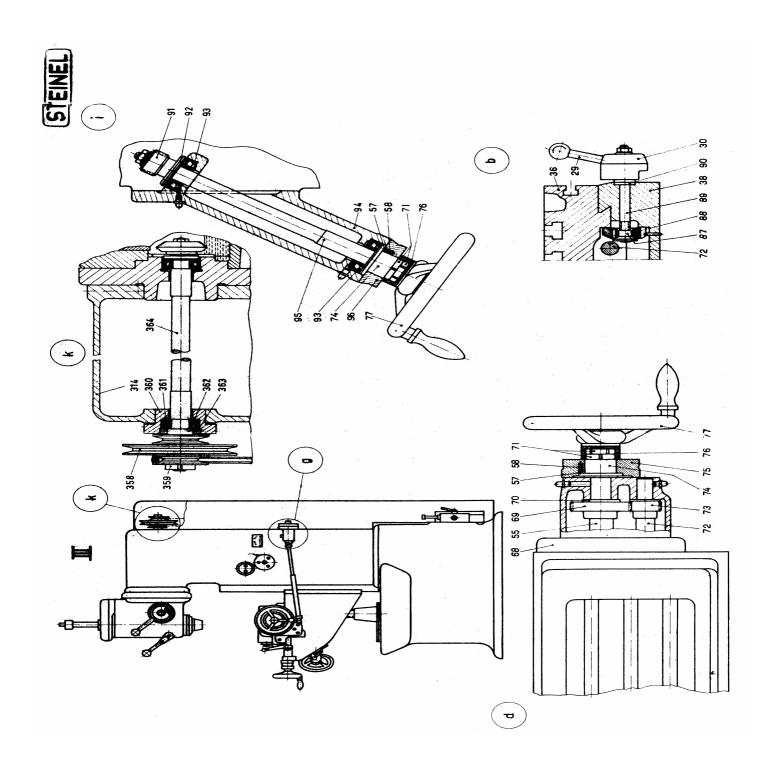

ĝ

8

6

8

8

8


È


සු

₹

ଞ୍

STEINEL

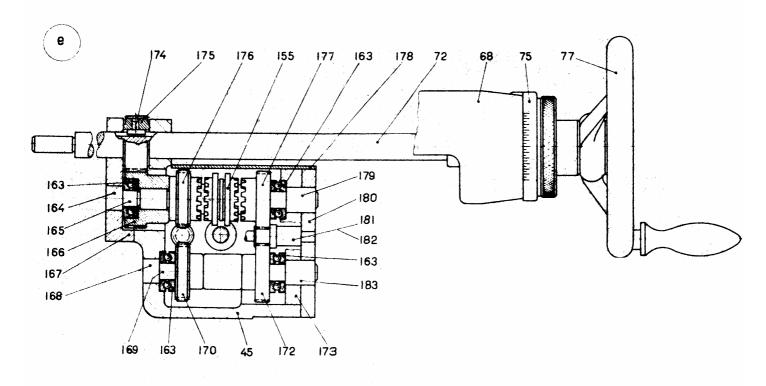

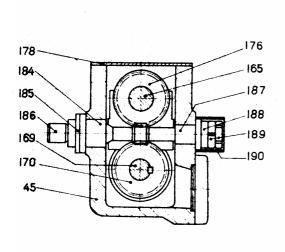

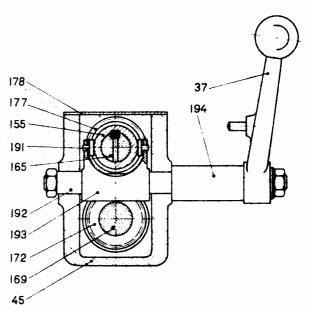


Bild Gruppe	Ersatzteil Nr	Benennung	Bild Gruppe	e Ersatzteil	Nr	Benennung	Bild Gruppe Ersa	Ersatzteil Nr	Benennung
	20 Klemmstück		0		47 Schauglas			176 Kupplungsrad, links	ysrad, links
	22 Schalthebel							177 Kupplungsrad	ysrad
	23 Ablaufstutzen	u						178 Deckel fü	78 Deckel für Getriebekasten
	24 Schalthebel				55 Gewindespindel k	55 Gewindespindel kompl. Mit Spindelmutter 54		179 Lagerbüchse	hse
	195 Anschlag, fest	st			57 Federbolzen			180 Deckel	
	196 Anschlag, schwenkbar	chwenkbar			58 Druckfeder			181 Bolzen fü	Bolzen für Zwischenrad
					68 Lager für Tischspindel	indel		182 Zwischenrad	ırad
					69 Zahnrad für Gewindespindel	ndespindel		183 Lagerbüchse	chse
	29 Grill				70 Anlaufscheibe			184 Lagerbüchse	chse
	30 Anschlag		р -		71 Nutmutter		Φ	185 Anlaufring	D
	36 Tisch				72 Nutenwelle			186 Antriebsv	Antriebswelle, links
	38 Schieber				73 Zahnrad für Nutenwelle	nwelle		187 Lagerbüchse	chse
Q	72 Nutenwelle				74 Büchse für Skalaring	ring		188 Zwischenring	nring
	87 Gewindebüchse	hse			75 Skalaring			189 Nutmutter	Je.
	88 Spanneisen				76 Handradring			190 Hülse	
	89 Spannschraube	npe			77 Handrad 160 Durchmesser	chmesser		191 Schaltstein	in
	90 Zwischenscheibe	heibe						192 Zwischenhülse	nhülse
									bel
					37 Schalthebel			194 Schaltwelle	ile
	29 Grill				45 Getriebekasten				
	30 Anschlag				46				
	31 Auslösestück	×			47			52 Konsol	
	32 Trieb für Auslöser	slöser			68 Lager für Tischspindel	indel	4	65 Klemmstück	ück
	33 Schaltstück				72 Nutenwelle		_	66 Stelleiste	
	34 Deckplatte				75 Skalaring			67 Ring	
	35 Großer Auslöseschieber	öseschieber			77 Handrad 160 Durchmesser	chmesser			
	36 Tisch			_	155 Schaltmuffe				
c	37 Schalthebel			•	163 Scheiben-Rillenlae	Scheiben-Rillenlager 51201 DIN 711		301 Deckel zu	Deckel zum Spindelkopf
د	38 Schieber		_	•	164 Lagerbüchse			302 Zwischen	Zwischenplatte zum Spindelkopf
	39 Konische Ste	39 Konische Stelleiste für Schieber	-	•	165 Getriebewelle			303 Abdichtring	ng
	40 Mutter für Stelleiste	telleiste		_	166 Zwischenrad			304 Wälzlagerbuchse	erbuchse
	41 Stellschraube für Stelleiste	e für Stelleiste		-	167 Lagerplatte			305 Zwischenwelle	nwelle
	42 Auslöseschieber	eber		-	168 Büchse			306 Ring-Rille	Ring-Rillenlager 16105 DIN 625
	43 Bolzen für Trieb	rieb			169 Welle		=	307 Abdichtring	ng
	44 Zwischenplatte	ıtte			170 Schraubenrad, links	ks		308 Kegelrad	
	45 Getriebekasten	ten		-	171			309 Kegelrad	
	46 Deckel für Schauglas	chauglas		•	172 Stirnrad			310 Ring-Zylir	310 Ring-Zylinderlager NUL 25 DIN 5412
				•	173 Abschlußscheibe			311 Antriebswelle	welle
				•	I74 Keil				ng
				1	I75 Antriebsrad			313 Ölschale	

Bild Gruppe	Ersatzteil Nr Benennung	Bild G	aruppe	Ersatzteil Nr Benennung	Bild	Gruppe Ersatzt	eil Nr Benennung
Bild Gruppe	Benennung 314 Körper 315 Flansch zum Spindelkopf 316 Spindelkopf 317 Nutmutter 318 Zwischenring für SV4 319 Ring - Rillenlager 6205 DIN 625 320 Schrägzahn-Stirnrad 321 Anzugstange für SV4 322 Abdrückring 323 Ring - Rillenlager 6009 DIN 625 324 Schrägzahn-Stirnrad 325 Zentrierscheibe 326 Ring-Zylinderlager WUL30 DIN 5412 327 Abdichtring 328 Pinole 329 Zapfenfeder 6x6x30e 330 Fibereinlage 331 Frässpindel mit Morse Kegel Nr.3 332 Nutmutter 333 Ring für Längslager 334 Scheiben-Rillenlager 51108 DIN 711 335 Büchse für Längslager 336 Nutmutter 337 Ring-Kegellager 32207 DIN 720 338 Lagerbuchse 339 Schneckenlager 340 Spannring 341 Abschlußring 342 Differentialschraube 343 Knebel 344 Konus 345 Schneckenrad	II	a g	354 Klemmstück 355 Zahnradwelle 356 Unterlegring 357 Kugelgriff 365 Frässpindel mit Amerik.Standard Kegel Nr.30 366 Spiralfeder 367 Haken für Spiralfeder 22 Schalthebel 24 Schalthebel 97 Verbindungsstück 98 Lagerdeckel für Schaltwelle 99 Gelenkhülse 100 Gelenkstange 101 Zapfenfeder 102 Gewindering 103 Ring-Rillenlager 6202 DIN 625 104 Lagerbüchse 105 Friktionswelle 106 Bremsscheibe 107 Friktionsrad 108 Ring-Rillenlager 16003 DIN 625 109 Deckel für Antrieb 110 Zwischenring 111 Feder 112 Federhülse 113 Nutmutter 114 Zwischenrad 115 Ring-Rillenlager 16003 DIN 625 116 Zwischenradachse 117 Distanzring	Bild	Gruppe Ersatzt	eil Nr Benennung 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 Zahnrad 139 140 Zahnrad 141 Zahnrad 142 Zahnrad 143 Zahnrad 144 Zahnrad 145 Stopfen 146 Distanzbüchse 147 Riemenscheibe 148 Spannrolle 149 Bolzen für Spannrolle 150 Ring-Schräglager 3200 x DIN 628 151 Getriebewelle 152 Antriebswelle 153 Distanzring 154 Kupplungsrad 155 Schaltmuffe 156 Schaltgabel 157 Kupplungsrad 158 Distanzring 159 Ring-Rillenlager 6203 DIN 625 160 Schiene für Spannrolle
							<u> </u>

Bild	Gruppe	Ersatzteil Nr Benennung	Bild	Gruppe	Ersatzteil Nr	Benennung	Bild	Gruppe E	rsatzteil Nr	Benennung
		26 Tisch 38 Schieber 40 Mutter für Stelleiste 41 Stellschraube für Stelleiste	II	k	363 Ri	wischenring ingmutter ntriebswelle örper			403 / 404 (405)	Schaltbolzen Anlaufbüchse Gewindestück Lagerbuchse
11	h	48 Lagerplatte 49 Konische Stiftleiste für Tisch 50 Stahlband 51 Gewindespindel kompl.m. Spindelmutter 53 52 Konsol 53 Spindelmutter 54 Spindelmutter 55 Gewindespindel kompl.m. Spindelmutter 54 66 Handspindelplatte 57 Federbolzen 58 Druckfeder 59 Nutmutter 60 Skalaring 61 Büchse 62 Handradring 63 Handrand 120 Ø			369 In 370 Kr 371 Dr 372 In 373 Kr 374 Ar 375 Sr 376 Sr 377 Dr 378 Sp 379 Ar 380 Ar 381 Nr	nenzahnrad egelrad ntriebsflansch chneckenwelle chrägzahn- Stirnrad	III	I	407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421	Lagerbolzen Laufrolle Zwischenring Nabe Kordelmutter Buchse Druckring Federbolzen Federbolzen Zugfeder Druckfeder Buchse Kordelmutter Buchse Kordelmutter Buchse Kordelmutter Aufnahmebolzen Ring - Rillenlager 16006 DIN 625 Ring - Rillenlager EL8 DIN 625
11	i	57 Federbolzen 58 Druckfeder 71 Nutmutter 74 Büchse für Skalaring 76 Handradring 77 Handrand 160 Ø 91 Schraubenrad 92 Abschlußscheibe 93 Ring- Schulterlager E20 DIN 615 94 Lager für Handradwelle 95 Schraubenradwelle 96 Skalaring	Ш	I	383 Ki 384 Si 385 Si 386 Si 387 Si 388 Ei 389 Ki 390 Al 391 Si 392 Si 393 Zi 394 Zi 395 W	upplungsring chaltbolzen chaltwelle chalthebel chwenkhebel xzenterbolzen ordelmutter bdrückring pannzange pannbuchse ahnrad mit fluchtenden Zähnen ahnrad mit um 1/2 Teilung versetzen Zähnen			423 424 425 426 427	Nadellager NKI 35/20 INA Scheiben - Rillenlager 51106 DIN 711 Scheiben - Rillenlager 51104 DIN 711 Tellerfeder 45x24,4x1,8 Sustan Nutmutter M10x1h DIN 1804 Nutmutter M14x1,5 DIN 1804
II	k	358 Riemenscheibe 359 Nutmutter 360 Hintere Kugellagerbuchse 361 Ring- Schräglager 3205 x DIN 628			398 Zv 399 Ai 400 Di	ruckscheibe wischenring nsatzschraube ruckfeder wischenring				